#### BEST AVAILABLE COPT

### 公開実用 昭和60- 86631

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

昭60-86631

®Int Cl.⁴

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)6月14日

F 16 D 25/063

6524 - 3 J

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

邳代 理 人

油圧走行クラッチ

ூ実 順 昭58-180250

**登出 願 昭58**(1983)11月22日

砂考 案 者 黒 田

長 雄 多賀城市

多賀城市宮内2丁目3番1号 三菱農機株式会社仙台事業

所内

砂考 案 者 児 島

弘明

多賀城市宮内2丁目3番1号 三菱農機株式会社仙台事業

所内

⑪出 願 人 三菱鼻機株式会社

**弁理士 稲葉 昭治** 

島根県八東郡東出墾町大字揖屋町667番地1



#### 明 細 書

- 1. 考案の名称
  油圧走行クラッチ
- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - (1) 配動軸と従動軸間に介在させたクラン、 を対して従動の付勢にとなったのでは、 がはないかのは、からのでは、からのでは、からのでは、からのでは、 がはないがいないがでは、 がはないがいないがでは、 がはいいでは、 がはいいでは、 がはいいでは、 がはいいでは、 がはいいでは、 がいいでは、 がいでいると、 がいでいて、 がいて、 がいでいて、 がいでいて、 がいでいて、 がいでいて、 でいて、 でいて、
  - (2) 上記スプリング室は絞り部を介して圧油室 と連通してあることを特徴とする実用新案登 録請求の範囲第1項記載の油圧走行クラッチ。
- 3. 考案の詳細な説明

### 公開実用 昭和60- 86631



本考案は、ネガテイプ式の油圧走行クラッチに 係るものである。

従来、トラクタ等の走行系に油圧クラッチを使 用した場合、ポジテイプ式あるいはネガテイプ式 のいずれのクラッチでも、クラッチ操作をすると 半クラッチ状態とならずにトラクタが急発進する ことが問題となつていた。特に、駆動軸と従動軸 間に介在させたクラッチ板に対向して従動側に設 けたピストン体を弾機の付勢によりクラッチ板側 に前進させ、かつ圧油室からの油圧により後退さ せて動力を断続するようにしたネガテイプ式の湿 式油圧多板クラッチでは、昇圧パルプや圧油室へ の油圧回路中に絞りを設けても半クラッチ状態と することができなかつた。例えば、油圧回路内に 絞り部を設けただけでは、クラッチを「断」から 「続」に切換える際に、ピストン体の前進が遅く なつて単にクラッチ操作からトラクタが発進する までの時間におくれを生ずるのみでトルクの伝達 特性をなだらかにする半クラッチ状態を起すこと ができない欠点がある。



本考案の構成を図面に示された一奥施例について説明すれば、1はトラクタの走行系に使用される油圧クラッチであつて、酸油にクラッチ1は駆動軸3の外局にハブ4を介して配散にスプラの動軸3の外局にいる。5は上記袖圧クラッチ1に向って、酸カバー5と油圧クラッチ1との間には内板

## 公開実用 昭和60- 86631



6 と外板 7 を交互に配設したクラッチ板 1 ′ が介 在されている。 8 は上配クラッチ板 1 ′ に向つて 前後に摺動するピストン体であつて、油圧クラツ チ 1 の後部に固定したホルダー 9 との間に皿パネ 10が介装されており、該皿パネ10の付勢によ りピストン体 8 が前方に摺動し、クラッチ板 1 ′ を押圧してクラッチ1を「続」とする。11はそ の外周面に沿つて上配ピストン体 8 が摺動するシ リンダーであつて、該シリンダー1とピストン体 8 にょつて圧油室 a が形成されており、機体側の 油路 b から油溝 c を介して送入される圧油によつ てピストン体 8 が 川 パオ 1 0 の 付勢 に抗 して 後退 し、クラッチ1を「断」とするよりになつている。 そして上記ピストン体 8 にはクラッチ板 1 ′ 側 に開口する複数のスプリング室12.12…がピ ストン体 8 の全周に亘つて環状に配設されており、 該スプリング室12、12…に小ピストン13, 13…がそれぞれ煎配内板6に向つて出没自在に **嵌装されている。14はスプリング室12内に小** ピストン13基端側に位置して装着されたスプリ



ングであつて、該スプリング14の付勢により小ピストン13はクラッチ板1′に向つて突出すべく弾持されており、該小ピストン13はピストン体8がクラッチ板1′に当接する「続」の状態ではスプリング13に抗してスプリング第12内に投入し、ピストン体8が後退した「断」の状態では、クラッチ板1′とわずかな間隙を存して触した位置まで突出するようになつている。

第2図に示す他の実施例のものは、スプリング室 12が小径の絞り部 15を介して圧油室 a に連通連結されている。

上配の如き構成において、いま油圧クラッチ1を「断」の状態にするには、まず機体側の油をである油路でを介して流れる。となり、ピストンは風が、ピストンは、カーの後退にないに、カーの後退にないが、ピストンは、カーの後退したが、ピストンは、カーの後退したが、ピストンは、カーので、油圧クラッチはでは、カーので、油圧クラッチはでは、カーので、油圧クラッチはでは、カーので、油圧クラッチはでは、カーので、油圧クラッチは、カーので、油圧クラッチは、カーので、油圧クラッチは、カーので、油圧クラッチは、カーので、油圧クラッチは、カーので、油圧クラッチは、カーのでは、カ

### 公開実用 昭和60─ 86631



また、スプリング室12を小径の絞り部15を 介して圧油室 a に迎通連結したものでは、小ピストン13に圧油室 a からの油圧が加わるため、ス プリング14の付勢のみでクラッチ板1′を押圧 するときに比べ、強い力で押圧するので、油圧ク



ラッチ 1 を「断」から「続」に切換える際のトルク伝達特性が更になだらかとなつて、円滑にクラッチの切換操作を行うことができる。

これを要するに本考案は、駆動軸と従動軸間に 介在させたクラッチ板に対向して従動側にピスト ン体を設け、骸ピストン体を弾機の付勢によりク ラッチ板側に前進させ、かつ圧油室からの油圧に より後退させて動力を断続するようにした湿式曲 田多板クラッチにおいて、上記ピストン体には、 該ピストン体に 設けたスプリング 室からクラッチ 板に向つて出役する複数の小ピストンを設けると 共に、上記小ピストンをスプリング室に設けたス プリングを介してクラツチ板に向つて付勢弾持し たから、ピストン体が弾機の付勢によりクラッチ 板側に前進すると、まず小ピストンがクラッチ板 を押圧しながらピストン体がクラッチ板に近接す るようになるので、ネガテイプ式の油圧多板クラ ツチであつても、「断」より「続」の状態に切換 える際に半クラツチ状憩とすることができて、ク ラッチ操作によりトラクタ等が急発進するのを確

### 公開実用 昭和60- 86631



実に防止することができる極めて有用な実用的対 果を奏するものである。

#### 4. 図面の簡単な説明

図面は本考案に係る油圧走行クラッチの実施例を示すものであつて、第1図ABは、それぞれクラッチ「断」および「続」の状態を示す断面図、第2図A,Bは同上他の実施例を示す断面図である。

図中、1は油圧クラッチ、1 1 はクラッチ板、8 はピストン体、1 0 は皿パネ、1 2 はスプリング室、1 3 は小ピストン、1 4 はスプリング、1 5 は絞り部である。

実用新案登録出願人 三菱 農機 株式会社


代理人 弁理士 稲 葉 昭 治



3.13

TOWNED CONTROL

日本では株別会社

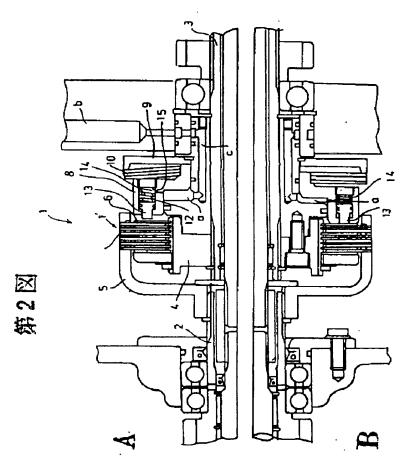



314

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☑ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.